


# ポップアップスプリンクラーLVZR型 分解・洗浄方法



① マイナスドライバーでフタを上部のボルト2箇所を外す。

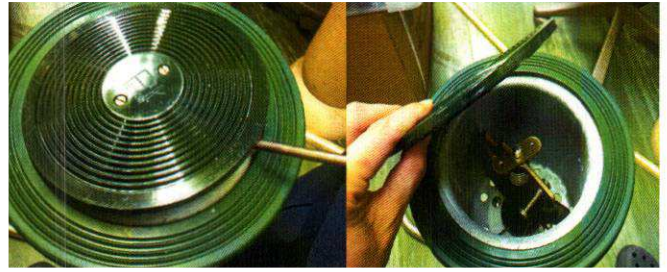


② フタと本体の隙間にマイナスドライバーを入れてフタを持ち上げ外す。




③ フタとスプリンクラーを固定しているプレートを外す。  
この時点でケース内部に溜まった土砂を掻き出しておく。



④ ケースとスプリンクラーを固定している4つのボルトを外し、スプリンクラーを引き抜く。

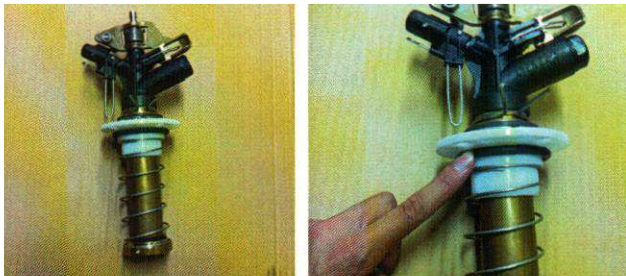

⑤ 流水でスプリンクラー全体を洗い流し、土砂や異物を除去する。  
※上記写真の指で指した部分にパッキンがあるので無くさないように注意する。

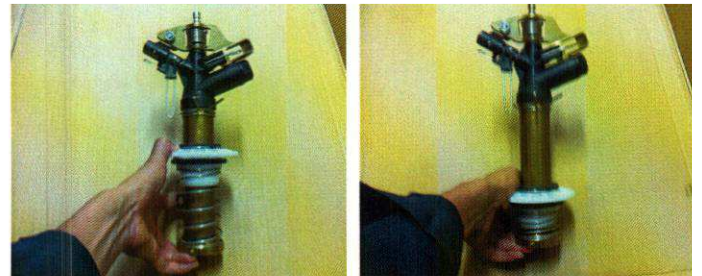

⑥ 写真のようにバネ部分を上下させた時にスムーズに動くようにする。  
※ここに土砂や異物が入り込むと固くなり、スプリンクラーが上下しない原因となる。



⑦ 布等できれいに内部を掃除する。  
再び土砂が入り込まないように注意しながら、元のように組み立てる。

注意：ポップアップスプリンクラーは土砂が流入しますと「回転しない」「フタが持ち上がらない(下がらない)」「散水飛距離が落ちる」等の症状が出ます。  
これは故障ではありませんので上記のようなメンテナンスを定期的に行ってください。

 三光産業株式会社